



SERVICE INFO – LuK 0088



Cilindrul receptor concentric 510 0180 10

Avertizare

De acum înainte, toate pachetele individuale de cilindru receptor concentric LuK 510 0180 10 vor conține o etichetă de avertizare (Fig. 1). Aceasta specifică explicit faptul că cilindrul receptor concentric nu trebuie folosit în combinație cu ambreiaje provenite de la alți producători.

Relatările de pe teren arată că folosirea cilindrului receptor concentric (Fig. 2) în combinație cu anumite ambreiaje provenite de la alți producători poate duce la scurgeri și, prin urmare, la defectarea prematură a sistemului de debrere.

Aceasta se datorează construcției unor ambreiaje provenite de la alți producători, anumite caracteristici putându-se abate prea mult de la standardele Schaeffler. În consecință, aceasta poate supune cilindrul receptor concentric unei sarcini excesive, ceea ce, la rândul său, poate face mai rugoasă suprafața manșonului de ghidare. Acest lucru face ca garnitura de etanșare să se uzeze prematur și, prin urmare, să prezinte scurgeri.

Așadar, pentru a preîntâmpina acest tip de defecțiune, cilindrul receptor concentric menționat mai sus trebuie montat numai cu ambreiaje LuK, sau, ca o soluție completă (RepSet Pro), cu ambreiaje aprobate de LuK.

WARNING			
	No LuK + LuK CSC		
	LuK Clutch + LuK CSC		

Fig. 1: Avertizare



Fig. 2: Cilindrul receptor concentric LuK 510 0180 10

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

LuK 0088